

Instrukcja nastawy miernika FLUKE DSX-5000

1/3



Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim, bez uprzedniej zgody właściciela.

Instrukcja nastawy miernika FLUKE DSX-5000

Po wpisaniu nazwy projektu, zostaniesz przeniesiony do okna ustawień. Po pierwsze wybierz nazwę operatora (5) z listy, lub wprowadź nowego operatora, jeśli nie ma Cię na liście.

Następnie przejdź do najważniejszego okna, czyli 'Konfiguracji pomiaru' (3)

Po kliknięciu pojawi się okno z: - kategorią i sposobem ekranowania kabla (9)

współczynnikiem propagacji (9A)
norma, zgodnie z którą bedzie

wykonywany pomiar (10)

sposobem zarabiania kabli (11)

Na początek przejdźmy do wyboru kabla.

Musisz wybrać dokładnie taki sam kabel z listy, jaki został zainstalowany w danym obiekcie.

Jeśli w oknie najczęściej używanych nie znajdziesz tego kabla, kliknij w opcję ' WIĘCEJ' aby znaleźć właściwy.

Żeby dokładnie określić rodzaj, odczytaj jego parametry z powłoki zewnętrznej, które są nadrukowane na każdym jego metrze, bądź na kartonie/szpuli. Kolejną opcją jest odpowiednie ustawienie parametru NVP (współczynnika propagacji sygnału w kablu).

Zazwyczaj parametr ten ustawia się automatycznie po wyborze typu kabla, ale zawsze warto sprawdzić, czy zgadza się on z informacjami podanymi przez producenta kabla.

Ważne jest żeby ten parametr był poprawny, w celu pomierzenia odpowiedniej **długości** danego odcinka.

		18/02/	2020 09:49:09			
	PROJE	кт				
TEATR MIEJSKI WROCLAW						
Operator: S-CA	BLING 5	_	>			
Wyniki 18/02/2	020 - 18/02/2	2020				
0√	_		>			
Konfiguracja pon	niaru	NO	WY POMIAR			
TIA Cat 6A Peri Cat 6A U/UTP T568B	m. Link <mark>3</mark>	D	\$X-5000			
Zestawy ID kabla		Now	Y ZESTAW ID			
Następny ID: 00	1					
ZMIEŃ PROJEKT	PRZENI	EŚ	ZARZĄDZAJ			

	18	/02/2020	0 09:51:1	6
	KONFIGURACJA	POM	IARU	
ſ	Moduł: DSX-5000		>	
l	Typ kabla: Cat 6A U/UTP 9		>	
l	NVP: 68.2% 9A		>	
ľ	Limit pomiaru: TIA Cat 6A Per	m. Link	10>	
l	Zapisz wykres 📐	Wł.	Wył.	
l	HDTDR/HDTDX: Tylko ŹLE/DO	BRZE*	>	
l	Konfiguracja połączeń: T568B	11	>	
l	Mapa połączeń AC	Wł.	Wył.	
l	~			
			ZAPISZ	

-	18/02/202	0 09:52
	TYP KABLA	
	Ostatnio używane	
Cat 6 U/UTP		
Cat 6A U/FTP		
Cat 6A U/UTP		
KIF6ALSOH50	0 aLANtec	
Cat 5e U/UTP		
Cat 3 U/UTP		
Cat 5 U/UTP		
Cat 4 U/UTP		
		WIECE



Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim, bez uprzedniej zgody właściciela.

Instrukcja nastawy miernika FLUKE DSX-5000

3/3

Przechodząc dalej, wybieramy opcję 'Limit pomiaru' (10) czyli normę, zgodnie z którą będzie wykonywany pomiar. CobiCabling akceptuje pomiary zgodnie z normami EN50173 oraz ISO11801 – najlepiej w PL/PL2 (Permanent Link). Mierząc łącze stałe PL, użyj adapterów FLUKE na kablu (patchcordowych). Wybierz odpowiednią klasę okablowania (D; E; EA – co odpowiada kategoriom 5e; 6; 6A)	Po wyborze limitu pomiaru, możesz nadać własne nazewnictwo punktów (np. jeśli masz kilka punktów dystrybucyjnych). W opcji 'NASTĘPNY ID' (4) możesz edytować ID kabla w celu określenia do której szafy (GPD) się schodzi, którego panelu (01) oraz które jest to gniazdo w panelu (01). Nie jest to wymagane, ale może ułatwić pomiary.	I chyba mamy już wszystko: Nazwę projektu, odpowiednio skonfigurowany limit pomiaru, nazwa następnego punktu. Aby przejść do mierzenia, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu.	l gotowe! Aby zacząć mierzyć, kliknij opcję 'POMIAR' na ekranie, bądź korzystaj z przycisku 'TEST' pod ekranem. Powodzenia!
18/02/2020 09:56:14 Imit Pomiaru Ostatnio używane EN50173 PL Class E EN50173 PL2 class Ea	18/02/2020 10:00:29 CONTUSTINATION CONTUNTS OF THE INFORMATION OF THE	18/02/2020 10:01:29 PROJEKT TEATR MIEJSKI WROCLAW Operator: S-CABLING Wyniki 18/02/2020 - 18/02/2020	Is/02/2020 10:02:09
EN50173 Channel Class Ea TIA Cat 6 Channel (+All)		O✓ >> Konfiguracja pomiaru NOWY POMIAR	Następny ID:
TIA Cat 6A Channel TIA Cat 6A Perm. Link		EN50173 PL2 Class Ea DSX-5000 Cat 7 S/FTP T568B	Operator: S-CABLING
TIA Cat 6A Perm. Link (+All) EN50173 PL Class D	QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVBNM	Zestawy ID kabla NOWY ZESTAW ID Następny ID: GPD/01/01	NARZĘDZIA WYNIKI SYNCHRONIZACJA
WIECEJ	%#+ cnßà ODSTEP GOTOWE	ZMIEN PROJEKT PRZENIES ZARZĄDZAJ	POMIAR